

Figure - Bug #111975

测试 Test-IT # 110867 (New): V1.0测试功能汇总

测试 Test-IT # 110868 (New): BSP-BVT测试-上/下电测试

Bug # 111349 (CLOSED): 【BSP】 【EVT】 【power】 【低概率】 执行adb reboot, 低概率起不来
【BSP】 【EVT】 【power】 【低概率】 执行adb reboot, 概率出现drm 空指针

2022-09-15 15:16 - CD SYSTEM-赵正军

Status:	CLOSED	Start date:	2022-09-15
Priority:	High	Due date:	
Assignee:	SZTS_TEST 邹涛	% Done:	0%
Category:	BSP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	0.0.0.20220818_alpha_004
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	--	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	
Reproducibility:	Occasionally	Root cause:	
Test Type:	Bring Up Test		
Description			
前置条件：			
1、 DUT各模块功能正常且处于开机状态			
操作步骤：			
1、 cmd内执行adb reboot命令， 重启过程中查看设备状态			
实际结果：			
1、 板子低概率（1/12） 起不来			
预期结果：启动正常			
从目前分析来看,原始log报错有如下两个关键出错信息:			
1.			
[32.129044] init: [libfs_mgr]Error updating for slotselect			
2,			
[32.210942] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000000000000030			
[32.258239] pc : drm_atomic_state_alloc+0x18/0x80			
还请分析调查第2个报错的原因			

History

#1 - 2022-09-15 16:49 - CD BSP-余霄

请使用最新版本DB进行复现操作， 若出现并提供相应LOG

#2 - 2022-09-15 16:49 - CD BSP-余霄
- Assignee changed from CD BSP-余霄 to CDTS_TEST 王成

#3 - 2022-09-20 15:10 - CD BSP-余霄
- Assignee changed from CDTS_TEST 王成 to SZTS_TEST 邹涛

#4 - 2022-09-21 11:02 - CD TPM-申艳艳
- Category set to BSP

#5 - 2022-09-23 16:12 - CD BSP-余霄
- Status changed from New to NEED_INFO

目前新版本合入了屏幕兼容以及背光的控制逻辑，以当前版本验证结果为准。
我这边本地验证50次不复现异常，麻烦帮忙使用9.23号版本验证一下是否复现。

#6 - 2022-09-24 19:19 - SZTS_TEST 邹涛

0923号user版本验证reboot 80次未复现，已跟踪三个版本，关闭该bug

#7 - 2022-09-24 19:19 - SZTS_TEST 邹涛
- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

#8 - 2022-09-24 19:19 - SZTS_TEST 邹涛
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#9 - 2022-09-24 19:20 - SZTS_TEST 邹涛
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files			
Serial-COM119_20220818144212_reboot起不来.log	202 KB	2022-09-15	CD SYSTEM-赵正军