

Figure - Bug #118294

【IOVDEV-30304】 【内部】 【VC1】 【0095】 【台架】 【EE环境】 【副屏】 【通知中心】 通知消息展开状态时可设置通知延迟，消息向左滑动有通知延迟按钮但不可用

2023-05-27 11:05 - CDTs_Test 吴诗雨

Status:	CLOSED	Start date:	2023-05-27
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CDTS_Test 吴诗雨	% Done:	0%
Category:	依赖客户及其供应商解决	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	【副屏版本号】：01.00.0100.C103 【中控版本号】：03.02.0082.C102.02_userdebug_2305191401
Need_Info:	--	Degrated:	--
Resolution:	--	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	
Reproducibility:	Every time	Root cause:	
Test Type:	ST		
Description			
【环境信息】：EE环境			
【问题出现时间】：20230524 17:19，第89次开机			
https://ofs.human-horizons.com/#/download/index/tc9q7Z480XU%3D			
【前提条件】：通知中心列表收到通知			
【操作步骤】：1、下滑打开通知中心			
2、展开通知，点击通知延迟按钮			
3、通知消息像左滑动，点击通知延迟按钮			
【实际结果】			
2.可设置通知延迟			
3.不可设置通知延迟			
(设置-通知里没有延迟设置选项)			
【期望结果】			
Launcher UI需求文档没有通知延迟功能需求			
【备注】：			
【副屏版本号】：01.00.0100.C103			
【中控版本号】：03.02.0082.C102.02_userdebug_2305191401			
【VIN】HRYTTESTVINMGM403			

History

- #1 - 2023-05-27 11:07 - CDTs_Test 吴诗雨
- ftp://cdiot@192.168.87.46/Pre_figure/Test_Log/Bug_118294
- #2 - 2023-05-27 17:25 - CD FW-廖涛
- Category changed from CD-FW to 依赖客户及其供应商解决

- Status changed from New to NEED_INFO

- Assignee changed from CD FW-廖涛 to CDTs_Test 吴诗雨
- Current conclusion
- 通过分析代码，通知延迟的开关默认为关，且仅在设置中有修改的入口，由于副屏设备不支持这个功能，该开关入口已经在之前的版本移除（提交地址：<https://dev.thundercomm.com/gerrit/c/general/platform/packages/apps/Settings/+/197723>）。

结论：

客户反馈的该问题，很大可能是副屏从旧版本升级上来，在旧版本中打开了延迟通知开关，升级上来后数据没有被重置，开关还是为开，所以产生这个问题。

■ Next action

测试跟客户沟通，让客户将副屏设备恢复出厂设置或清除数据刷机后，再尝试复现该问题。

#3 - 2023-05-29 14:08 - CDTS_Test 吴诗雨

已同步

#4 - 2023-06-03 17:32 - CDTS_Test 吴诗雨

- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

客户恢复出厂设置后，无该延迟通知的按钮，故关闭bug

#5 - 2023-06-03 17:32 - CDTS_Test 吴诗雨

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#6 - 2023-06-03 17:32 - CDTS_Test 吴诗雨

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files			
IOVDEV-30304.zip	11.4 MB	2023-05-27	CDTS_Test 吴诗雨